

Compte rendu d'intervention

Préparé le 5 sept. 2026 · 3/3 sources incluses

Couverture de la livraison

3 sources facturées sur 3 ont produit un résultat (100 %).

Sources reçues: 3 · Traitée: 3 · Double: 0 · Illisible: 0 · Format non pris en charge: 0 · Aucun résultat enregistré: 0

Toutes les sources reçues sont comptabilisées et traitées.

Compte rendu d'intervention

Objet de l'intervention: entretien annuel chaudière gaz et défaut de pression circuit primaire · S003 · note-technicien.txt

Site: Résidence Les Tilleuls, bâtiment B, 12 rue des Tilleuls, 69003 Lyon · S003 · note-technicien.txt

Date: 31/07/2026 · S003 · note-technicien.txt

Ce que montrent les sources

La photographie montre un ensemble de tuyauteries et raccords de plomberie ou de chauffage avec deux vannes à poignée rouge. Un thermomètre à cadran rouge indique une température d'environ 60 °C (gradué en « °C » avec les valeurs « 20 », « 40 », « 60 », « 80 », « 100 »), situé au-dessus d'une vanne portant les mentions « Offen » et « Auto ». À gauche, un cadran avec cerclage bleu est visible, et en arrière-plan à droite se trouve un autre manomètre. · d'après une photo · S001 · 04-manometre-circuit.jpg

L'intervention de maintenance préventive et curative a été réalisée le 31 juillet 2026 de 08h15 à 12h40 par le technicien L. Marchand. Les opérations documentées comprennent le contrôle de la chaudière gaz murale, le nettoyage du corps de chauffe, le remplacement du joint de porte de foyer, la remise en pression du circuit primaire (0,9 bar avant, 1,6 bar après), le remplacement du filtre G4 très encrassé sur la centrale de traitement d'air, ainsi que le contrôle et nettoyage des ailettes du groupe extérieur avec remise en service à 12h30. Les fournitures posées comprennent un « Joint de porte de foyer, tresse céramique », deux unités de « Filtre plan G4 592 x 592 x 48 mm » et un bidon de « Inhibiteur de corrosion circuit chauffage, 1 L », pour un montant de 483,30 € HT et 579,96 € TTC incluant 20 % de TVA. · indiqué dans un document · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf

Intervention réalisée le 31/07/2026 par L. Marchand : nettoyage du corps de chauffe de la chaudière, remplacement du joint de porte de foyer (ref JT-FOY-88), remise en pression à 1,6 bar, purge des radiateurs du hall et analyse de combustion conforme. Remplacement des filtres de la CTA et nettoyage du groupe extérieur de climatisation. · indiqué dans un document · S003 · note-technicien.txt

Points restant ouverts

Les sources indiquent un état pour 3 des 3 points ; 0 n'en ont aucun.

Vase d'expansion du circuit primaire : pré-gonflage à 0,4 bar au lieu de 1,0 bar, avec remplacement recommandé sous devis. Trace de corrosion sur la vanne d'isolement retour, et photo « après » du groupe extérieur non prise en raison d'un accès terrasse fermé à clé. · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf

Le vase d'expansion est pré-gonflé à seulement 0,4 bar (au lieu de 1,0 bar) et doit être remplacé (devis estimé à 420 euros HT non réalisé par manque de pièce), la vanne d'isolement retour présente un début de corrosion, et la photo après nettoyage du groupe extérieur n'a pas pu être prise. · S003 · note-technicien.txt

Réception

Technicien: _____ Date: _____

Client: _____ Date: _____

Ce document n'est pas signé. Il revient aux deux parties de le signer ensemble ; il ne porte aucune signature électronique et n'affirme rien sur sa valeur juridique.

Vue d'ensemble

Sources traitées: 3

Validées: 3

Exceptions: 0

Index des sources

S001 · 04-manometre-circuit.jpg · Type de source: image · État du résultat: included

S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf · Type de source: pdf · État du résultat: included

S003 · note-technicien.txt · Type de source: text · État du résultat: included

Éléments à vérifier

Vase d'expansion du circuit primaire : pré-gonflage à 0,4 bar au lieu de 1,0 bar, avec remplacement recommandé sous devis. Trace de corrosion sur la vanne d'isolement retour, et photo « après » du groupe extérieur non prise en raison d'un accès terrasse fermé à clé. · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf

Le vase d'expansion est pré-gonflé à seulement 0,4 bar (au lieu de 1,0 bar) et doit être remplacé (devis estimé à 420 euros HT non réalisé par manque de pièce), la vanne d'isolement retour présente un début de corrosion, et la photo après nettoyage du groupe extérieur n'a pas pu être prise. · S003 · note-technicien.txt

L'intervention de maintenance préventive et curative a été réalisée le 31 juillet 2026 de 08h15 à 12h40 par le technicien L. Marchand. Les opérations documentées comprennent le contrôle de la chaudière gaz murale, le nettoyage du corps de chauffe, le remplacement du joint de porte de foyer, la remise en pression du circuit primaire (0,9 bar avant, 1,6 bar après), le remplacement du filtre G4 très encrassé sur la centrale de traitement d'air, ainsi que le contrôle et nettoyage des ailettes du groupe extérieur avec remise en service à 12h30. Les fournitures posées comprennent un « Joint de porte de foyer, tresse céramique », deux unités de « Filtre plan G4 592 x 592 x 48 mm » et un bidon de « Inhibiteur de corrosion circuit chauffage, 1 L », pour un montant de 483,30 € HT et 579,96 € TTC incluant 20 % de TVA.

Intervention réalisée le 31/07/2026 par L. Marchand : nettoyage du corps de chauffe de la chaudière, remplacement du joint de porte de foyer (ref JT-FOY-88), remise en pression à 1,6 bar, purge des radiateurs du hall et analyse de combustion conforme. Remplacement des filtres de la CTA et nettoyage du groupe extérieur de climatisation.

Ce sont des résultats de contrôles calculés. Aucune personne n'a examiné cette livraison.

Brouillon préparé à partir des fichiers fournis. Vérifiez les décisions importantes avec les sources. Aucune conversion de devise ou d'unité.

Annexe technique

Tout ce qui suit est la piste d'audit : la configuration du travail et les empreintes exactes de chaque source. Le rapport dont vous avez besoin se trouve avant.

Périmètre verrouillé

Périmètre verrouillé: unlocked

Objectif demandé: Aucun

Objectif appliqué: send-client

Sections choisies: Aucun

Sections produites: scope, warnings, overview, photo_work_completed, photo_evidence, photo_issues, photo_materials, source_index, evidence_index, exceptions

Agrégation déterministe: no cross-document monetary total

Classement déterministe: highest-confidence findings first

Avertissements: Aucun

Index des sources · SHA-256 source

S001 · 04-manometre-circuit.jpg · 6f08e3594c8cc79d126a97edac68d952dd3b3e1ed5e066bd58f2731690c8f067

S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf · 8d3bf4ef1908f8413d5a3a8843722f2a1560112971e39bc44cf38b13985dd439

S003 · note-technicien.txt · cc77deb414f60d8e2f758eafde5066fd20b0b85c63c205bb867c5609956e4c3a

Index des preuves

ev_2376f5fcbd27247704889805bf96663a · summary · S003 · note-technicien.txt:lines 38-38

ev_5728890d8058694cca3cf8f8cf305978 · observableDetail · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf:p1

ev_6702d67e857f42bf088b004ba502f060 · observableDetail · S001 · 04-manometre-circuit.jpg:region 0.388,0.401,0.245,0.461

ev_90402113f4b5dedbd10475e9a4a35743 · observableDetail · S003 · note-technicien.txt:lines 12-15

ev_af82500de0b93ee564c9db996183ad1b · summary · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf:p1

ev_b0674e1e9c8ffd1b91fa2ca92378dd5c · issue · S003 · note-technicien.txt:lines 28-32

ev_b227de389c830328b224ed9073749042 · observableDetail · S001 · 04-manometre-circuit.jpg:region 0.007,0.446,0.155,0.347

ev_dfe4fd288853c5c2d021d72fcaecb5a5 · observableDetail · S001 · 04-manometre-circuit.jpg:region 0.627,0.619,0.373,0.089

ev_f3f293c5994bd43914bf378ce7252d31 · summary · S001 · 04-manometre-circuit.jpg:region 0.388,0.401,0.322,0.461

Preuves photo limitées

Les fichiers clients d'origine ne sont pas copiés dans ce dossier de preuves ; seules des vignettes limitées et sans métadonnées sont incluses.

S001 · 04-manometre-circuit.jpg

image · 6f08e3594c8c

