

Rapportino di intervento

Preparato il 5 set 2026 · 3/3 fonti incluse

Copertura della consegna

3 fonti su 3 fatturate hanno prodotto un risultato (100 %).

Fonti ricevute: 3 · Elaborata: 3 · Duplicato: 0 · Non leggibile: 0 · Formato non supportato: 0 · Nessun risultato registrato: 0

Ogni fonte ricevuta è contabilizzata ed elaborata.

Rapporto di intervento

Motivo dell'intervento: entretien annuel chaudière gaz et défaut de pression circuit primaire · S003 · note-technicien.txt

Sede: Résidence Les Tilleuls, bâtiment B, 12 rue des Tilleuls, 69003 Lyon · S003 · note-technicien.txt

Data: 31/07/2026 · S003 · note-technicien.txt

Ciò che mostrano le fonti

Il documento attesta un intervento di tipo «maintenance préventive + curatif» eseguito da Climatherm Services SARL con «Essai de fonctionnement en chauffe et en froid, remise en service à 12h30.». L'imponibile è di 483,30 €, con IVA al 20% pari a 96,66 € e totale di 579,96 €. · indicato in un documento · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf

Intervento di manutenzione eseguito su Chaudière gaz murale Chappée Luna 24 kW (pulizia corps de chauffe, sostituzione joint de porte de foyer ref JT-FOY-88, remise en pression a 1,6 bar, purge dei radiatori), su CTA toitures Aldes (sostituzione filtri) e gruppo esterno Daikin (pulizia alette). Ricontrato vase d'expansion a 0,4 bar da sostituire e inizio di corrosione su vanne d'isolement retour. · indicato in un documento · S003 · note-technicien.txt

Gruppo idraulico con tubazioni metalliche, valvole a leva rossa e quadranti di misurazione della temperatura recanti scala in "°C" e indicazione "Offen" / "Auto" sul corpo valvola. · da una foto · S001 · 04-manometre-circuit.jpg

Ancora aperto

Le fonti indicano uno stato per 3 voci su 3; 0 non ne hanno alcuno.

Nel documento viene segnalato sotto «Points restants / réserves» che per «Vase d'expansion du circuit primaire : pré-gonflage à 0,4 bar au lieu de 1,0 bar. Remplacement recommandé, devis à établir. Non réalisé ce jour.» Inoltre è presente «Trace de corrosion sur la vanne d'isolement retour, à surveiller.» e viene indicato «Photo « après » du groupe extérieur non prise : accès terrasse fermé à clé.». Manca inoltre la firma sia del tecnico sia del cliente. · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf

Vase d'expansion con precarica a 0,4 bar non funzionante, da sostituire (preventivo stimato a 420 EUR imponibile pose comprise, pezzo non disponibile in magazzino); inizio di corrosione su vanne d'isolement retour; photo après non scattata per il gruppo esterno. · S003 · note-technicien.txt

Nessun documento scritto allegato per la chiusura del lavoro; visibile installazione idraulica con termometri e valvola con marcatura "Offen" / "Auto". · S001 · 04-manometre-circuit.jpg

Consegna

Tecnico: _____ Data: _____

Cliente: _____ Data: _____

Questo documento non è firmato. Spetta a entrambe le parti firmarlo insieme; non contiene firma elettronica e non afferma nulla sulla validità legale.

Panoramica

Fonti elaborate: 3

Validate: 3

Eccezioni: 0

Indice delle fonti

S001 · 04-manometre-circuit.jpg · Tipo di fonte: image · Stato del risultato: included

S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf · Tipo di fonte: pdf · Stato del risultato: included

S003 · note-technicien.txt · Tipo di fonte: text · Stato del risultato: included

Voci da verificare

Nel documento viene segnalato sotto «Points restants / réserves» che per «Vase d'expansion du circuit primaire : pré-gonflage à 0,4 bar au lieu de 1,0 bar. Remplacement recommandé, devis à établir. Non réalisé ce jour.» Inoltre è presente «Trace de corrosion sur la vanne d'isolement retour, à surveiller.» e viene indicato «Photo « après » du groupe extérieur non prise : accès terrasse fermé à clé.». Manca inoltre la firma sia del tecnico sia del cliente. · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf

Vase d'expansion con precarica a 0,4 bar non funzionante, da sostituire (preventivo stimato a 420 EUR imponibile pose comprise, pezzo non disponibile in magazzino); inizio di corrosione su vanne d'isolement retour; photo après non scattata per il gruppo esterno. · S003 · note-technicien.txt

Nessun documento scritto allegato per la chiusura del lavoro; visibile installazione idraulica con termometri e valvola con marcatura "Offen" / "Auto". · S001 · 04-manometre-circuit.jpg

Vase d'expansion con precarica a 0,4 bar non funzionante, da sostituire (preventivo stimato a 420 EUR imponibile pose comprise, pezzo non disponibile in magazzino); inizio di corrosione su vanne d'isolement retour; photo après non scattata per il gruppo esterno.

Intervento di manutenzione e controllo completato parzialmente: impianto rimesso in servizio, ma restano aperte riserve sul vase d'expansion da sostituire (stimato a 420 EUR imponibile), sulla vanne d'isolement retour da monitorare e la mancanza della photo après per il gruppo Daikin.

Sono risultati di controlli calcolati. Nessuna persona ha esaminato questa consegna.

Bozza preparata dai file forniti. Verifica le decisioni importanti con le prove collegate. Non viene eseguita alcuna conversione di valuta o di unità.

Appendice tecnica

Quanto segue è la pista di controllo: come è stato configurato il lavoro e le impronte esatte di ogni fonte. Il rapporto che serve è sopra.

Ambito bloccato

Ambito bloccato: unlocked
Obiettivo richiesto: Nessuno
Obiettivo applicato: send-client
Sezioni selezionate: Nessuno
Sezioni prodotte: scope, warnings, overview, photo_work_completed, photo_evidence, photo_issues, photo_materials, source_index, evidence_index, exceptions
Aggregazione deterministica: no cross-document monetary total
Ordinamento deterministico: highest-confidence findings first
Avvisi: Nessuno

Indice delle fonti · SHA-256 della fonte

S001 · 04-manometre-circuit.jpg · 6f08e3594c8cc79d126a97edac68d952dd3b3e1ed5e066bd58f2731690c8f067
S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf · 8d3bf4ef1908f8413d5a3a8843722f2a1560112971e39bc44cf38b13985dd439
S003 · note-technicien.txt · cc77deb414f60d8e2f758eafde5066fd20b0b85c63c205bb867c5609956e4c3a

Indice delle prove

ev_051ee2eb4fcc1d1571a33be577ab09dc · documentId · S003 · note-technicien.txt:lines 1-1
ev_2376f5fcbd27247704889805bf96663a · summary · S003 · note-technicien.txt:lines 38-38
ev_3c3a76fd7121a6b7065506bcd60f0e05 · issue · S003 · note-technicien.txt:lines 29-32
ev_4c50157d6de886c2665579fe3a03fd32 · observableDetail · S003 · note-technicien.txt:lines 22-23
ev_5728890d8058694cca3cf8f8cf305978 · observableDetail · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf:p1
ev_62819bb9226c10aa22dea47740569d86 · issue · S003 · note-technicien.txt:lines 25-26
ev_83f661d8889d389abc9c65a28b376dbe · observableDetail · S003 · note-technicien.txt:lines 12-14
ev_8711eed2f892ef209c93bab25eeb5240 · observableDetail · S003 · note-technicien.txt:lines 10-10
ev_94359300c39f4c714c45e0c17ae72d42 · issue · S003 · note-technicien.txt:lines 34-36
ev_af82500de0b93ee564c9db996183ad1b · summary · S002 · bon-intervention-bi-2026-0731.pdf:p1
ev_bbc001f12e3c4de98278cb3ece34052d · summary · S001 · 04-manometre-circuit.jpg:region 0.627,0.618,0.373,0.098
ev_dc3f6857c653f18d9efd2c51918e15b5 · observableDetail · S001 · 04-manometre-circuit.jpg:region 0.385,0.000,0.329,0.866
ev_f9f8e2fb792c3da3698c8d71ac712606 · observableDetail · S003 · note-technicien.txt:lines 17-18

Prove fotografiche limitate

I file originali del cliente non vengono copiati in questo pacchetto di prove; sono incluse solo anteprime limitate e senza metadati.

S001 · 04-manometre-circuit.jpg

image · 6f08e3594c8c

